

## **Aggiornamento Software ver. 1.0.0.2 OTA per il decoder ZDT-8500MHP-TIVU'**

La presente comunicazione per informarvi che sarà disponibile il terzo passaggio del software versione 1.0.0.2 via aria (OTA: On The Air ) per il modello di ricevitore in oggetto.

Questo aggiornamento andrà a migliorare notevolmente le performance del prodotto: si consiglia quindi di procedere con l'aggiornamento.

**L'aggiornamento OTA sarà per ora disponibile per una settimana 24 ore al giorno e più precisamente:**

**Da Giovedì 15/04/10 dalle ore 10.30 a.m. fino a Giovedì 22/04/10 alle ore 10.30 a.m.**

L'aggiornamento proseguirà per un'ulteriore settimana, cioè da Giovedì 22/04/10 dalle ore 10.30 a.m. fino a giovedì 29/04/10 alle ore 10.30 a.m.

### **Implementazioni del software 1.0.0.2**

Rispetto alla precedente versione 1.0.0.1, nella nuova 1.0.0.2 sono state apportate le seguenti migliorie:

- Modifica del banner di canale, con l'aggiunta del logo TivùSAT.
- Aggiornamento della lista transponder del satellite HotBird 13°E (necessario reset dopo aggiornamento).
- Aumentata velocità di interazione tramite telecomando.
- Correzione codici DiSEqC per centraline multi-feed/multi-utenza e parabole motorizzate.
- Modificato comportamento del loop antenna: quando il box è in stand-by, un secondo ricevitore collegato all'antenna tramite IF LOOP potrà sintonizzarsi su tutti i transponder (qualsiasi polarità: bassa/alta, verticale/orizzontale).
- Migliorato l'aggancio delle frequenze a +/- 3MHz rispetto alla frequenza centrale, per compensare eventuali errori di frequenza dell'oscillatore locale di qualche LNB.
- Corrette alcune traduzioni delle stringhe del menu.

### **ALCUNE INDICAZIONI ED AVVERTENZE:**

**1. Si consiglia di lasciare il ricevitore in stand-by per l'aggiornamento automatico** ZDT-8500MHP TIVU, in stand-by, cercherà in automatico l'aggiornamento.

**2. Se si vuole lanciare manualmente l'aggiornamento, procedere così:**

- a. accedere al "MENU - Impostazione - Sistema - Aggiornamento Software"
- b. premere il tasto ROSSO del telecomando, corrispondente all'azione "Aggiorna Adesso"
- c. dopo qualche istante apparirà a video il messaggio della disponibilità del nuovo versione
- d. confermare
- e. attendere finché, ad aggiornamento avvenuto, il ricevitore tornerà alla modalità di visione (può essere necessario parecchio tempo)

**3. In qualsiasi caso, NON TOGLIERE MAI L'ALIMENTAZIONE** al ricevitore fino ad aggiornamento avvenuto: **rischio di blocco irreversibile del ricevitore!**

**4. Se il ricevitore non dovesse rilevare l'aggiornamento:**

- a. assicurarsi che il box riceva correttamente RAI 1 criptato (freq. 10992 - Home Channel TivùSAT)
- b. eseguire un reset da "MENU - Impostazione - Sistema - Impostazioni di Fabbrica" ,

Inserire il PIN (0000 di default) - eseguire il RESET  
c. lanciare manualmente l'aggiornamento manualmente (vedi punto 2)

**5. Dopo l'aggiornamento, si consiglia vivamente di eseguire un reset.**

