



**Aggiornamento Software ver. 1.0.0.2 OTA per il decoder ZDT-8500MHP TIVU'sat:
Sesto Passaggio**

Vi comunichiamo che sarà disponibile il Sesto passaggio del software versione 1.0.0.2 via aria (OTA: On The Air) per il modello di ricevitore in oggetto nelle seguenti date:

L'aggiornamento OTA sarà disponibile per una settimana 24 ore al giorno e più precisamente :

Da Giovedì 29/07/10 dalle ore 10.30 a.m. fino a Giovedì 05/08/10 alle ore 10.30 a.m.

Da Giovedì 26/08/10 dalle ore 10.30 a.m. fino a Giovedì 02/09/10 alle ore 10.30 a.m.

I decoder a partire dalla seguente Matricola ZDT85000012011 Hanno Già a Bordo la versione software 1.0.0.2.

Implementazioni del software 1.0.0.2

Rispetto alla precedente versione 1.0.0.1, nella nuova 1.0.0.2 sono state apportate le seguenti migliorie:

- Modifica del banner di canale, con l'aggiunta del logo TivùSAT.
- Aggiornamento della lista transponder del satellite HotBird 13°E (necessario reset dopo aggiornamento).
- Aumentata velocità di interazione tramite telecomando.
- Correzione codici DiSEqC per centraline multi-feed/multi-utenza e parabole motorizzate.
- Modificato comportamento del loop antenna: quando il box è in stand-by, un secondo ricevitore collegato all'antenna tramite IF LOOP potrà sintonizzarsi su tutti i transponder (qualsiasi polarità: bassa/alta, verticale/orizzontale).
- Migliorato l'aggancio delle frequenze a +/- 3MHz rispetto alla frequenza centrale, per compensare eventuali errori di frequenza dell'oscillatore locale di qualche LNB.
- Corrette alcune traduzioni delle stringhe del menu.

ALCUNE INDICAZIONI ED AVVERTENZE:

1. Si consiglia di lasciare il ricevitore in stand-by per l'aggiornamento automatico
ZDT-8500MHP TIVU, in stand-by, cercherà in automatico l'aggiornamento.

2. Se si vuole lanciare manualmente l'aggiornamento, procedere così:

- a. accedere al "MENU - Impostazione - Sistema - Aggiornamento Software"
- b. premere il tasto ROSSO del telecomando, corrispondente all'azione "Aggiorna Adesso"
- c. dopo qualche istante apparirà a video il messaggio della disponibilità della nuova versione
- d. confermare
- e. attendere finché, ad aggiornamento avvenuto, il ricevitore tornerà alla modalità di visione (può essere necessario parecchio tempo)

3. In qualsiasi caso, NON TOGLIERE MAI L'ALIMENTAZIONE al ricevitore fino ad aggiornamento avvenuto: **rischio di blocco irreversibile del ricevitore!**

4. Se il ricevitore non dovesse rilevare l'aggiornamento:

- a. assicurarsi che il box riceva correttamente RAI 1 criptato (freq. 10992 - Home Channel TivùSAT)
- b. eseguire un reset da "MENU - Impostazione - Sistema - Impostazioni di Fabbrica", Inserire il PIN (0000 di default) - eseguire il RESET
- c. lanciare manualmente l'aggiornamento manualmente (vedi punto 2)

5. Dopo l'aggiornamento, si consiglia vivamente di eseguire un reset.